

140x210mm 20241128

TEGER
SUWMIARKA ELEKTRONICZNA
Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM - 150MM
ELECTRONIC CALIPER WITH DIGITAL DISPLAY - 150MM

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Zakres pomiaru / MEASURING RANGE:	0-150MM/0-6IN, 0-200MM/0-8IN
Rozdzielczość / RESOLUTION:	0.01MM/0.0005IN
Dokładność / ACCURACY:	±0.02MM/0.001IN (<100MM) ±0.03MM/0.001IN (>100-200MM)
Powtarzalność / REPEATABILITY:	0.01MM/0.0005IN
Maksymalna prędkość pomiaru / MAX MEASURING SPEED:	1.5M/SEC, 60IN/SEC
System pomiarowy / MEASURING SYSTEM:	liniowy system pojemnościowy LINEAR CAPACITIVE MEASURING SYSTEM
Wyświetlacz / DISPLAY:	LCD
Zasilanie / POWER:	bateria alkaliczna guzikowa 1,5 V LR44 Pojemność / CAPACITY: 180 mAh
Temperatura pracy / WORKING TEMPERATURE:	5°C - 40°C / 41-104°F

OPIS URZĄDZENIA / FEATURES

1. Szczęki do pomiaru zewnętrznego
EXTERNAL MEASURING JAWS

2. Szczęki do pomiaru wewnętrznego
INTERNAL MEASURING JAWS

3. Głębokościomierz
DEPTH BLADE

4. Powierzchnie do pomiaru stopni
STEP MEASURING FACES

5. Belka
BEAM
6. Skala SAE i metryczna
SAE & METRIC SCALE

7. Komora baterii
BATTERY COMPARTMENT

8. Złącze wyjściowe
OUTPUT CONNECTOR


9. Wyświetlacz LCD
LCD DISPLAY

10. Śruba blokady suwaka
SLIDER CLAMP SCREW
11. Rolka kciukowa
THUMB ROLLER

12. Przycisk ON/OFF
ON/OFF SWITCH

13. Przycisk zerowania
ZERO SWITCH

14. Przełącznik jednostek
SAE & METRIC CONVERSION SWITCH

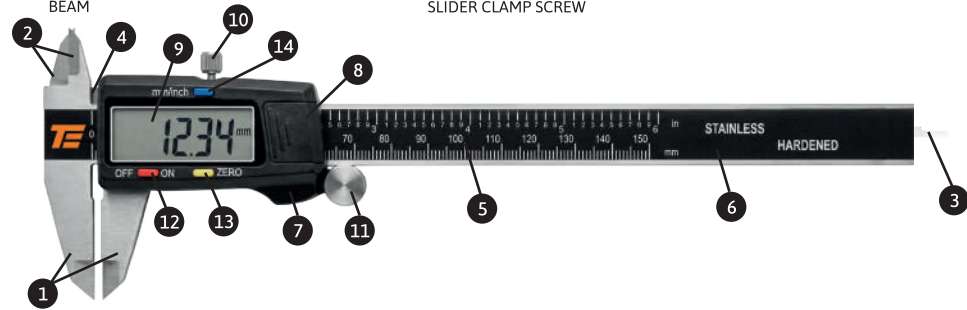

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Suwak może być wyjęty tylko po poluzowaniu śruby blokującej (#10) / SLIDER CAN BE REMOVED ONLY AFTER THE LOCKING SCREW (#10) IS LOOSENED


Podstawowe metody pomiaru / BASIC MEASURING METHODS:

1) Poluzuj śrubę blokującą (LOOSEN THE LOCKING SCREW)

2) Naciśnij przycisk ON/OFF i NASTĘPNIE „mm/cal”, aby wybrać jednostkę (PRESS ON/OFF and next “mm/inch” BUTTON, SELECT SAE OR METRIC MEASUREMENT)

Naciśnięcie po pomiarze wyświetla konwersję (PRESSING “MM/INCH” BUTTON AFTER MEASUREMENT WILL DISPLAY THE SAE/METRIC CONVERSION)

3) Aby wyzerować wyświetlacz, zamknij szczęki i naciśnij „ZERO” (TO RESET DISPLAY TO ZERO, CLOSE EXTERNAL MEASURING JAWS, THEN PRESS “ZERO” BUTTON)

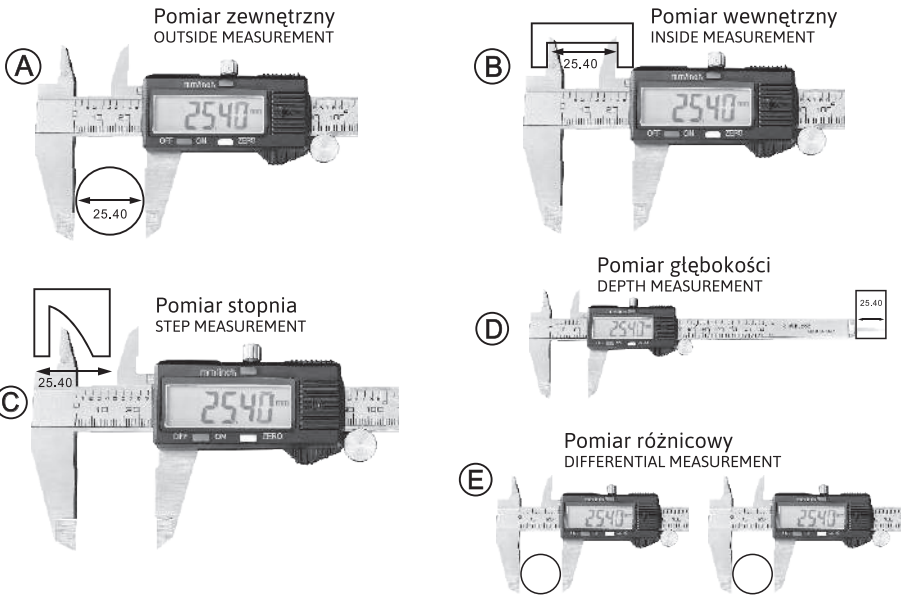

KONSERWACJA / MAINTENANCE

1. Utrzymuj suwmiarkę w czystości i suchości
KEEP THE CALLIPER CLEAN AND DRY (LIQUID CAN DAMAGE THE SLIDER)

2. Czyść miękką, suchą szmatką
USE A CLEAN, DRY CLOTH TO CLEAN ALL SURFACES – DO NOT USE SOLVENTS
3. Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane
TO SAVE POWER, TURN OFF THE UNIT WHEN NOT IN USE

4. Unikaj kontaktu z urządzeniami elektrycznymi
AVOID CONTACT WITH ELECTRICITY AND/OR ELECTRONIC DEVICES

WYMIANA BATERII / BATTERY REPLACEMENT

Migający wyświetlacz oznacza niski poziom baterii. FLASHING DISPLAY INDICATES LOW BATTERY.

Zdejmij pokrywę baterii i wymień baterię. REMOVE BATTERY COVER BY SLIDING COVER IN THE DIRECTION INDICATED.

Włóż baterię dodatnim biegunem na zewnątrz. REPLACE BATTERY WITH POSITIVE SIDE FACING OUT.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / TROUBLE SHOOTING

BŁĄD / FAILURE	POWÓD / CAUSE	ROZWIĄZANIE / MEASURE
Wyświetlacz miga DISPLAY FLASHES	niska bateria LOW BATTERY	wymień baterię REPLACE BATTERY
Wyświetlacz nie zmienia się DISPLAY DOES NOT CHANGE WHEN SLIDER IS MOVED	system zablokowany SYSTEM LOCKED	wyjmij baterię i włóż po 30 s REMOVE BATTERY AND REPLACE AFTER 30 SECONDS
Niska dokładność LESS ACCURACY	zabrudzenie czujnika DIRT IN THE SENSOR	wyczyść sprężonym powietrzem REMOVE SLIDER COVER AND CLEAN WITH COMPRESSED AIR
Brak wyświetlania NO DISPLAY ON LCD	1. Złe ułożenie baterii IMPROPER BATTERY POSITION 2. Niska bateria / LOW BATTERY	1. Sprawdź baterię / CHECK BATTERY POSITION 2. Wymień baterię / REPLACE BATTERY

Dystrybutor na terenie UE (Distributor in the EU): ROLMAR Trade Sp. z o.o., ul. Kobiąłka 6, 09-411 Płock
tel.: (24) 362 30 01, e-mail: sekretariat@rolmar.pl

